

盐城市盐都区建筑施工与城镇燃气安全生产专业委员会

关于全区建筑施工安全生产治本攻坚专项行动 7月份检查情况通报

各镇（区、街道），区直各相关部门，各建设、施工、监理单位：

根据全区建筑施工安全生产治本攻坚专项行动工作安排，2024年7月份，区住建局重点围绕全区建筑施工安全生产开展专项检查。这次专项检查采取现场抽查实体安全情况和安全资料的形式，共监督检查全区40个在建工程项目，签发安全隐患限期整改通知书40份，督促整改一般安全隐患217条。现将有关情况通报如下：

一、主要存在问题

1、安全管理。部分项目项目经理不在岗。如盐都区粮食科技产业园安全员不在岗如顺众科技厂房建设项目；部分项目专项施工方案的方案交底、安全技术交底书面记录未见。如江苏贸隆机械制造有限公司3#车间。

2、临时消防。部分项目办公用房安装防盗窗。均和云谷智能制造港（盐城）项目；在建工程楼内未逐层配备灭火器，如西宸府项目。

3、高处作业。经对“四洞口”、“五临边”、通道口、安

全网、悬空作业等。进行检查，发现部分项目门式操作平台作业层临边无防护，使用自制木梯、木凳，防护设置不到位。如凤凰汇榴园、雷尔法新能源汽车配件1#、2#厂房。

4、脚手架工程。部分在建工程连墙件设置不全、扫地杆设置不全，剪刀撑设置不到位、密目网未及时张拉。如顺众科技厂房建设项目、均和云谷智能制造港（盐城）项目。

5、基坑工程。部分在建工程基坑临边局部防护缺失；基坑临时边坡局部未采取防止雨水冲刷、浸泡的保护措施；基坑上下人专用梯道设置不全；基坑局部临时边坡坡比不足。如新永佳智能气液两用螺杆钻具生产楼。

6、模板支架。部分在建工程高大模板支撑盘扣架个别立杆未落地，交错固定在水平杆上、钢管支撑架扫地杆缺失，水平杆设置不全；立杆可调托撑偏心受力。如中恒宠物8号车间。

7、临时用电。部分在建工程现场焊机接线端绝缘保护罩缺失，接线端铜线裸露、个别开关箱内一闸多机，出线端无PE线。如中央储备粮盐城直属库有限公司盐都分公司粮食仓储项目。

9、扬尘控制。部分在建工程现场扬尘控制不到位。施工现场积水较多，排水措施不到位、施工便道泥泞湿滑，未见专人清扫，施工现场局部裸土未覆盖到位、现场建筑垃圾未及时外运；。如西宸府项目。

二、典型通报处理

为进一步提高全区建设工程安全管理水平，增强企业安全责任主体意识，对以下项目给予全区通报批评。

黄牌项目通报：

项目名称：合景汇悦城三期。建设单位：江苏隽达房地产开发有限公司。施工单位：江苏康隆环境建设工程有限公司。监理单位：江苏荣成项目管理有限公司。上榜理由：1、电梯机房顶楼部位吊篮未设前支架，前梁底部垫设配重块使用；2、个别吊篮后支架增高，未按方案要求设置加固剪刀撑；3、个别吊篮固定螺栓松动，未紧固到位；4、吊篮前梁实测伸出长度1.9米，与方案不一致等问题。

红牌项目通报：

项目名称：新永佳智能气液两用螺杆钻具生产楼。建设单位：盐城市新永佳石油机械制造有限公司。施工单位：江苏沪江建设工程有限公司。监理单位：江苏泽彬项目管理有限公司。上榜理由：1、基坑周边未设排水沟，局部边坡坍塌；2、基坑坡面未做护坡，西立面、北立面坡比、平台宽度不足；3、基坑开挖验收记录未见，支护验收记录未见等问题。

三、下步工作要求

1、细化制定安全整改措施。各镇（区、街道），区直各相关部门要督促各项目参建单位根据检查发现的问题，严格按要求逐条进行整改；督促各项目参建单位切实履行好“第一责任人”和“全员安全生产责任制”制度，切实消除施工工地安全隐患。

2、强化落实企业主体责任。各镇（区、街道），区直各相关部门对检查中发现的问题拒不整改，将严格按照“四不放过”的原则，严格落实责任追究。要严格执行事故查处挂牌督办制度。

要加大事故整改措施落实的监督检查力度，督促相关单位深刻吸取事故教训，落实切实有效的整改措施，加强建设工程施工安全生产工作。要依法严肃追究事故责任单位和人员的责任，对安全生产主体责任不落实的企业和人员要加大处罚力度，依法暂扣或吊销安全生产许可证，并依照有关规定在招投标、资质管理等方面予以限制。

3、夏季高温防暑工作落实。各镇（区、街道），区直各相关部门要督促各项目参建单位，高度重视高温天气期间防暑降温工作，充分认识高温天气对安全生产工作带来的不利影响，认真研究，周密部署，落实责任，积极做好防范应对工作。认真研究分析并查找安全生产管理的薄弱环节，及时掌握天气动态，有针对性地制定措施，强化落实企业主体责任和部门监管责任，狠抓各项措施的执行和落实，做到早部署、早安排、勤检查，确保住建系统安全生产工作落到实处。

